


## 基本配线图

### 伺服驱动器接线图

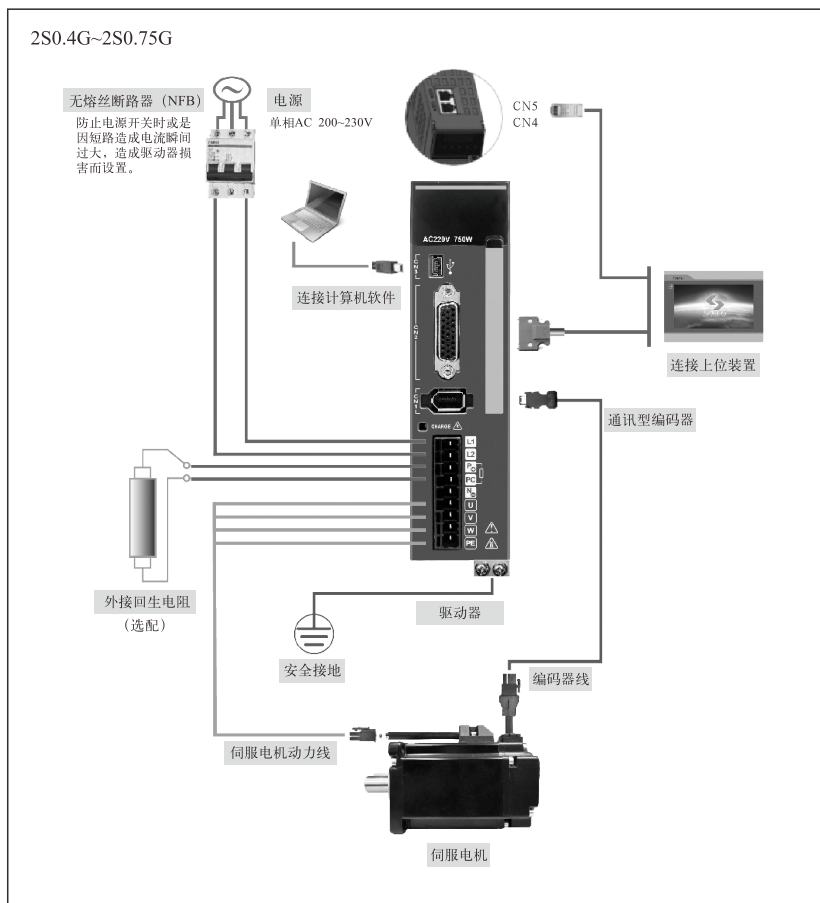


#### 安装注意事项:

1. 检查L1、L2电源和接线是否正确。
2. 确认伺服马达输出U、V、W端子相序接线是否正确（接错无法正确使用）。
3. 外接再生电阻为选配件，根据实际需求选择。
4. CHARGE指示灯长亮，表示主回路带电。注意当关闭电源后，主回路尚有电压存在，须等此灯全暗后方可拆装电线。

## 基本配线图

### 伺服驱动器接线图

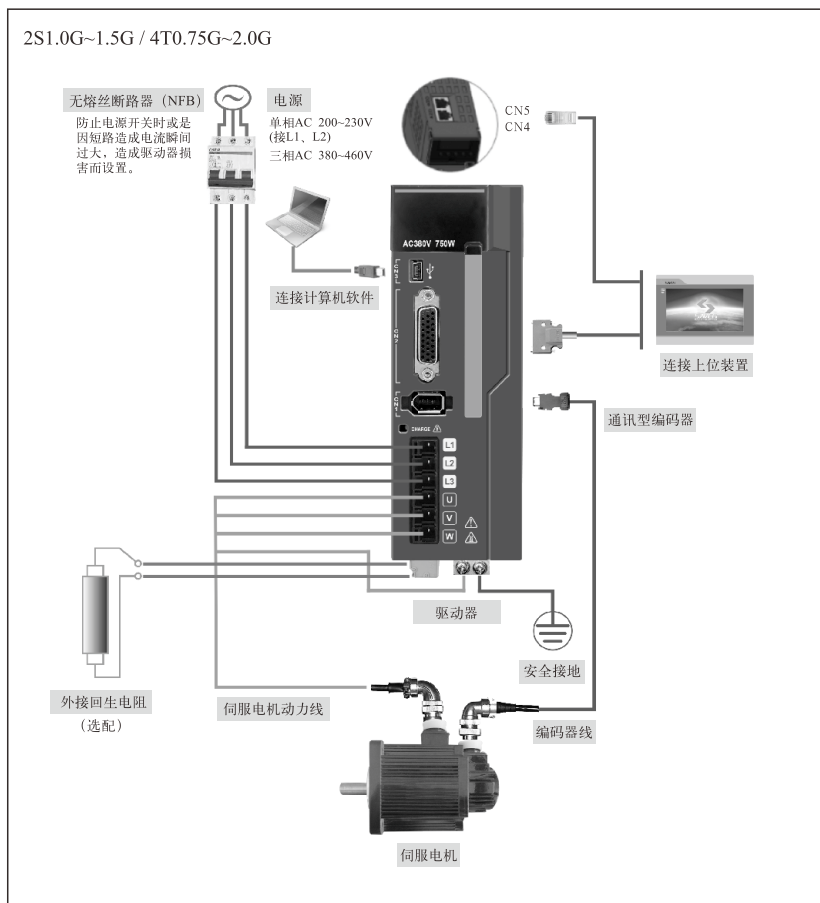


#### 安装注意事项:

1. 检查L1、L2、L3电源和接线是否正确。
2. 确认伺服马达输出U、V、W端子相序接线是否正确（接错无法正确使用）。
3. 外接再生电阻为选配件，根据实际需求选择。
4. CHARGE指示灯长亮，表示主回路带电。注意当关闭电源后，主回路尚有电压存在，须等此灯全暗后方可拆装电线。

## 基本配线图

### 伺服驱动器接线图

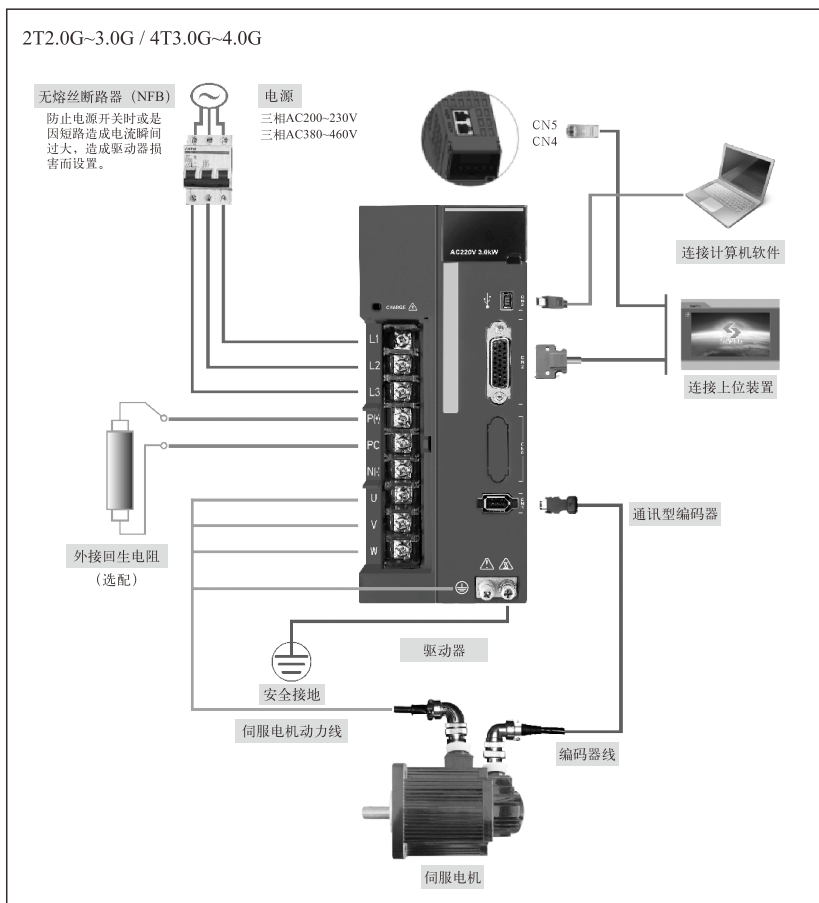

#### 安装注意事项:

1. 检查L1、L2、L3电源和接线是否正确。
2. 确认伺服马达输出U、V、W端子相序接线是否正确（接错无法正确使用）。
3. 外接再生电阻为选配件，根据实际需求选择。
4. CHARGE指示灯长亮，表示主回路带电。注意当关闭电源后，主回路尚有电压存在，须等此灯全暗后方可拆装电线。